

松江市橋梁長寿命化修繕計画

松江市都市整備部

令和 7 年 9 月

1. はじめに

(1) 本計画の位置付け


公共施設の長寿命化を図るため、国において平成25年11月29日に「インフラ長寿命化基本計画」（以下、「基本計画」という。）が策定されました。

本市においては、「松江市公共施設白書」（平成25年6月）の策定により、市が保有する全ての公共施設を維持、改修、更新していくことが困難な状況にあることを認識したことから、本市が保有する多種・多様な公共施設を将来にわたり持続可能な量と質へと転換するため「松江市公共施設適正化基本方針」

（平成26年9月）を策定し、この方針に沿って、中長期的な視点から公共施設のあり方を個別具体的に示す「松江市公共施設適正化計画（松江市公共施設等総合管理計画）」（以下「適正化計画」という。）を策定しました。この適正化計画では、松江市が管理するインフラを含む公共施設等の特性や維持管理・更新等の取り組みの方向性が示されています。またインフラ施設のうち、特に道路施設について「松江市道路施設長寿命化計画」（以下「長寿命化計画」という）を策定したところです。

本計画は、この長寿命化計画に基づき、道路橋における定期点検及び修繕の具体的な対応方針を定めたものであり、行動計画に基づく個別施設計画として位置付けます。（図1参照）

図1 松江市道路施設長寿命化基本計画体系図

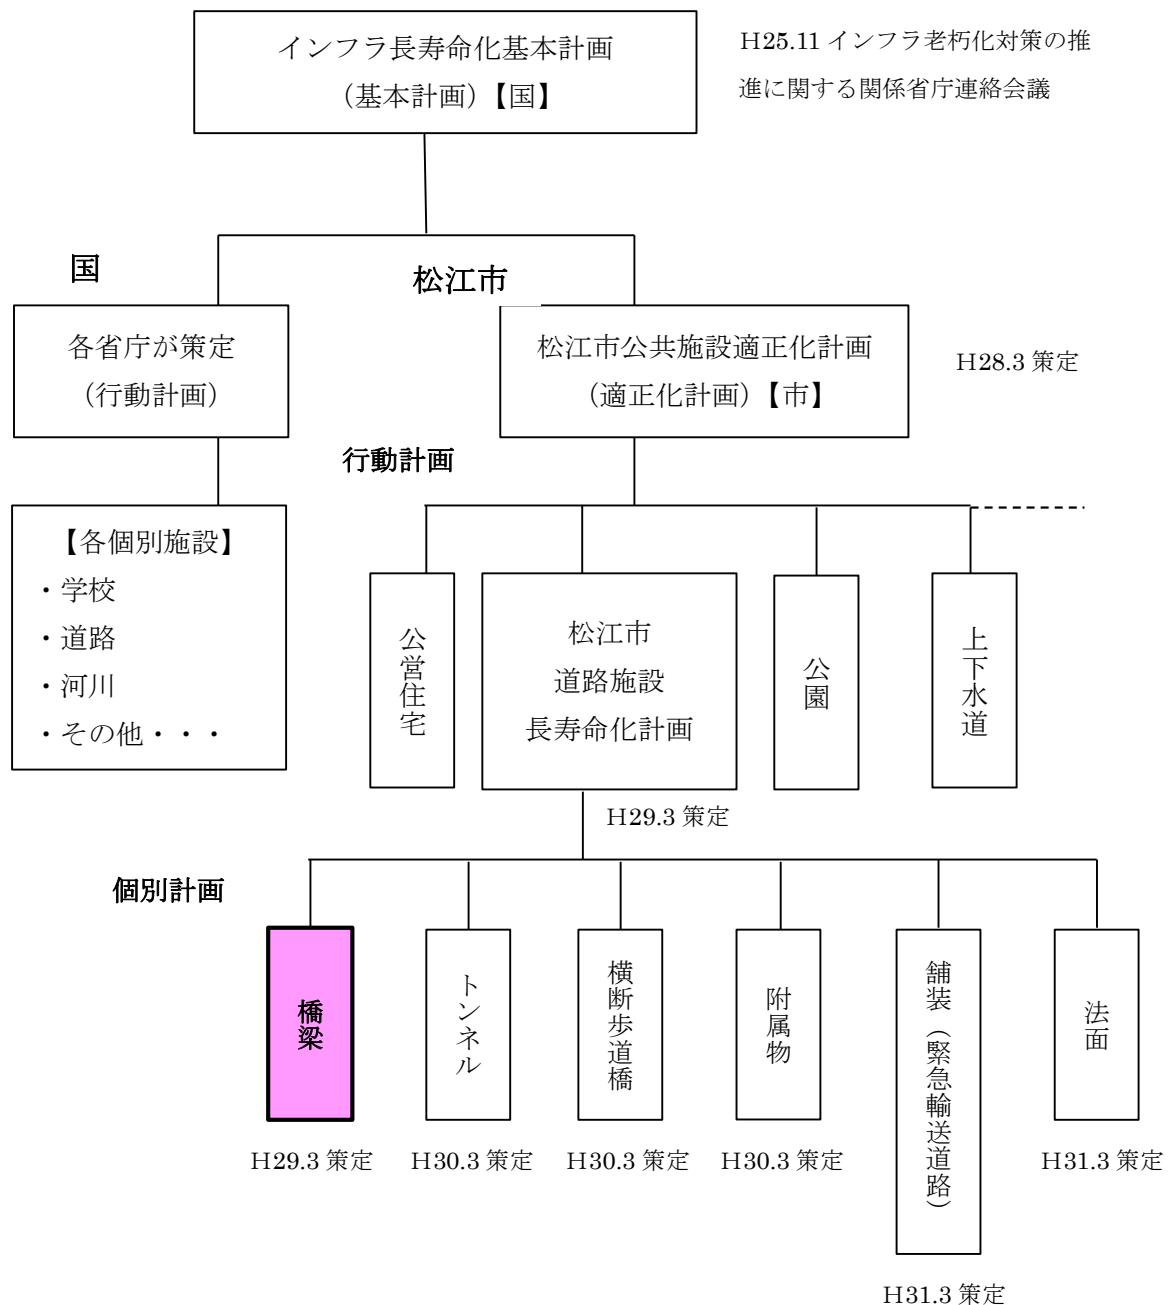

① 対象施設

本計画の対象とする施設は、松江市が管理する道路法第2条第1項に規定する道路における橋長2.0m以上の橋（以下「道路橋」という）とします。

② 計画期間

本計画の期間は令和3年度から令和7年度までの5年間とします。
ただし、道路橋の状態は経年劣化や疲労等によって時々刻々と変化することから、定期点検結果等を踏まえ、適宜、計画を更新するものとします。

2. 施設の現状

（1）市内の橋梁数

松江市では、令和7年11月30日現在、1,217橋の道路橋を管理しています。


表1 松江市管内の道路橋数 (R7.3.31現在)

事務所	事業所	橋梁数		
			15m以上	15m未満
松江	松江	593	114	479
	鹿島	78	8	70
	島根	42	7	35
	美保関	50	1	49
	八雲	137	34	103
	玉湯	65	13	52
	宍道	140	22	118
	八束	7	0	7
	東出雲	105	19	86
計		1,217	218	999

(2) 道路橋の年齢構成

松江市が管理する道路橋 1,217 橋のうち、建設後 50 年を超過する道路橋の占める割合は 53.5%ですが、20 年後には 87.2%となり、急速に道路橋の高齢化が進行します。

図 2 松江市が管理する道路橋の経過年数ごとの橋梁数

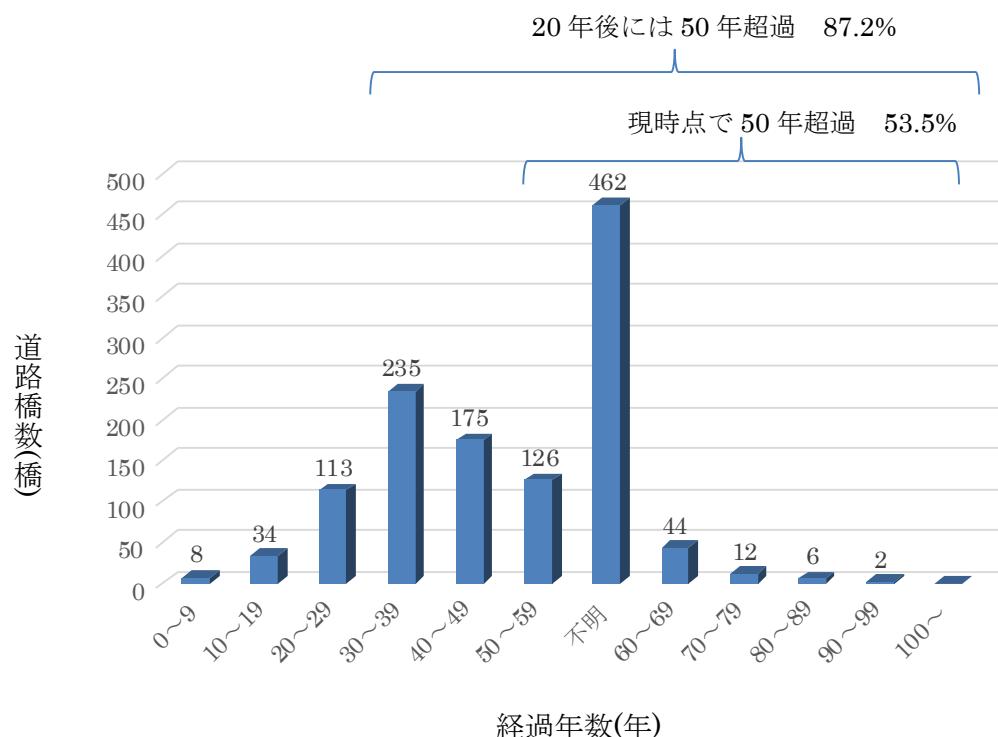

3. メンテナンスサイクルの基本的な考え方

道路橋の老朽化対策を確実に進めるため、点検→診断→措置→記録→（次回点検）のメンテナンスサイクルを構築します。

(1) 定期点検

1) 点検の頻度

定期点検は5年に1回の頻度で実施することを基本とします。

2) 点検の方法

定期点検は、近接目視により行うことを基本とし、全ての部材に近接して部材の状態を評価します。

定期点検では、健全性の診断の根拠となる道路橋の現在の状態を、近接目視により把握するか、近接目視と同等の健全性の診断を行う事が出来ると判断した方法により把握します。

近接目視とは肉眼により部材の変状等の状態を把握し、評価が行える距離まで接近して目視を行うことと定義します。

近接目視と同等の健全性の診断を行う事が出来ると判断した方法とは、ドローンやロボット等による近接撮影画像などの点検支援技術のことと定義します。

また、必要に応じて触診や打音検査を含む非破壊検査技術などを行います。

点検時にうき・はく離等があった場合は、道路利用者及び第三者被害が予測される橋梁においては、事故防止の観点から応急的に措置を実施した上で判定を行います。

橋梁には、標識や照明施設などの道路附属物が添架されている場合があります。これらの附属物も時々刻々と劣化・損傷が変化しており、落下等した場合には道路利用者及び第三者被害が予測されることから、本体点検と同時期に詳細点検を行います。

(2) 診断

定期点検では、部材単位及び道路橋毎の「健全性の診断」を行います。

健全性の診断は「I、II、III、IV」の4段階の区分で行います。

健全性の診断にあたっては、健全度判定会を実施し、診断結果にバラツキが生じないようにします。

1) 部材単位の健全性の診断

部材単位の健全性の診断は、表2の判定区分により行うことを基本とします。

表2 部材単位の健全度判定区分

区分		状態
I	健全	道路橋の機能に支障が出ていない状態
II	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

2) 道路橋毎の健全性の診断

道路橋毎の健全性の診断は、表3の判定区分により行います。

道路橋単位の診断は、部材単位の健全性の診断結果を踏まえて、橋梁の主要な構造に着目し、道路橋毎で総合的に判断します。

表3 道路橋の健全度判定区分

区分		状態
I	健全	道路橋の機能に支障が出ていない状態
II	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

(3) 措置

診断結果に基づき、道路の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講じます。

(4) 記録

定期点検及び健全性の診断の結果、並びに措置の内容等を記録し、当該道路橋が利用されている期間中はこれを保存します。

4. 老朽化対策の実施

(1) 対策の優先度評価

松江市が管理する道路橋には、大規模な橋梁から小規模な橋梁、幹線道路に架かる橋梁から生活道路に架かる橋梁まで多種多様な橋梁があります。

限られた予算でこれらを一斉に修繕していくことは困難であり、どの道路橋の修繕を優先的に行うか評価をする必要があります。

対策の優先度評価は、道路橋の区分（表4）、健全度、交通量により行います。

点検・補修により健全度を変更した場合には、優先順位の見直しを行います。

表4 道路橋の区分

グループ	内容	対象道路橋数
1	・第三者被害を及ぼす可能性のある橋梁（跨道橋、跨線橋、渡海橋）	36
2	・緊急輸送道路（第1次～第3次） ・特殊橋梁（吊橋、斜長橋等）、長大橋（橋長100m以上）	25
3	・周辺に適切な迂回路のない橋梁 ・当該橋梁が通行止めになると孤立集落が発生する橋梁 ・塩害影響地域（海岸線から200m以内）	245
4	・グループ1～3以外で橋長10m以上のコンクリート橋 ・グループ1～3以外の鋼橋	369
5	・グループ1～4以外の橋梁 ・グループ1以外で自転車道、歩道橋、側道橋	542

修繕対策の優先度の考え方は原則以下のとおりとします。

- ①定期点検の結果、健全度が低い順。
- ②健全度が同じ場合はグループ順。
- ③グループが同じ場合は、交通量（平日・台／12時間）の多い順。

(2) 管理目標

管理目標は道路橋の区分毎に設定し、それに基づいて処置・対策（経過観察、予防保全対策、事後保全対策、大規模補強対策）を講じるものとします。（表5）

表5 管理目標

道路橋の状態	措置内容	道路橋の区分	
		グループ 1・2・3・4	グループ 5
道路橋の機能に支障が生じていない状態 (健全度I)	経過観察		
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態 (健全度II)	予防保全対策		将来的な管理目標
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講すべき状態 (健全度III)	事後保全対策		当面はIIIの解消をめざす
構造物の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講すべき状態 (健全度IV)	大規模補強対策		点検・診断後、緊急対応

当初は健全度IIIの解消を優先的に実施し、予算状況等を勘案しながら早期に措置を講じるよう計画します。

健全度Ⅲへの対策が一段落した時点で、健全度Ⅱの予防保全段階での管理を目指します。

健全度Ⅳの場合には、発見後ただちに通行止等の緊急対応を行いその後修繕・架替え等の措置を講じます。

(3) 道路橋修繕方針

- 1) 点検、診断結果に基づく判定区分に応じて対策を講じます。
- 2) 緊急対応の必要がある道路橋（健全度Ⅳ）は、直ちに通行規制並びに応急対策を行ったうえで、本対策を行います。
- 3) 早期に措置を講じる必要のある道路橋（健全度Ⅲ）は、道路橋の区分に応じて優先順位を付けて本対策を行います。
- 4) 対策方法は変状の状況を十分に把握し、その範囲・規模については、対策を満足する範囲で経済性を考慮し決定します。

表 6 本対策の代表例

部材	損傷例	本対策の代表例
鋼部材	腐食	再塗装工
	破断	あて板補強工
コンクリート 部材	鉄筋露出	断面修復工
	ひび割れ	表面被覆工 ひび割れ補修工（注入工、充填工）
支承	機能障害	支承取替工
	機能障害、腐食	支承塗替工
橋面	床版ひび割れ	ひび割れ注入工 橋面防水工
	路面の凹凸	舗装打換工
伸縮装置	漏水、破損	伸縮装置取替工
その他	洗掘	河床根固工

(4) 主な対策内容

1) 当て板補強工

激しい腐食による鋼部材の減厚が生じた箇所に対し、腐食箇所を取り囲むようにあて板（添接版）を施すことにより鋼部材を補修する工法です。

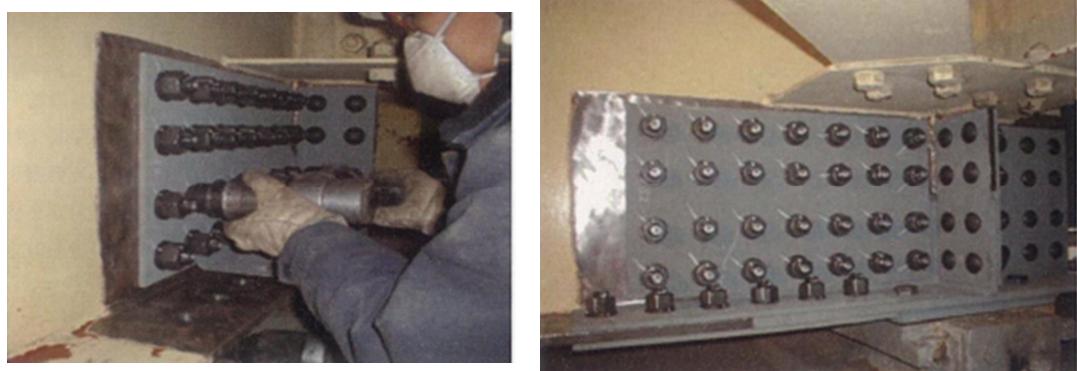


写真 1-1 当て板工実施状況

2) ひび割れ補修工

ひび割れ部分にエポキシ樹脂材、ポリマーセメントなどの補修材料を深部まで注入し、ひび割れ部を塞ぐ工法です。

ひび割れを塞ぐことにより、劣化因子（水分、塩化物など）の侵入を防止し、コンクリートの耐久性を向上することができます。



写真 1-2 ひび割れ注入状況

3) 断面修復工

欠損した断面を下地処理後、コテ、ヘラなどによって断面修復材を塗り込んで断面を修復する工法です。

断面修復材料は、ポリマーセメントモルタルなどが用いられます。

大規模な断面欠損箇所に対しては、吹付工法を採用することもあります。



写真 1-3 断面修復状況

(5) 対策費用

個々の道路橋の健全度や区分を考慮した効率的な措置を行います。

前述の「(3) 道路橋修繕方針」に基づいた措置を行い、予算の平準化に配慮して各年度の対策費用を決定します。

5. 今後の取り組み

(1) 維持管理の更なる高度化、効率化

コスト縮減や維持管理の効率化を図るため、国土交通省「新技術情報提供システム（NETIS）」及び「点検支援技術性能カタログ」を活用する等、維持管理に関する最新のメンテナンス技術の積極的な活用を図ります。特に定期点検・補修設計については、国土交通省の「新技術利用のガイドライン（案）」を参考にしながら新技術等の活用を検討します。

- ・ドローンやAI技術等を活用した施設点検の効率化
- ・点検情報をデータベース化して損傷の進行性を把握し、長期的な維持管理の高度化
- ・修繕（設計・工事）にあたり、新技術・新材料・新工法等で工程を短縮させ、品質及び施工性の向上

1) 点検支援技術 1

令和10年度（3巡目点検期間）までに、直近の点検において従来技術（橋梁点検車BT-400）により点検を実施した1橋について、新技術である「ドローン技術」等を活用します。従来技術（橋梁点検車BT-400）を活用した場合と比較して、点検人員等の削減及び安全性を向上させ、点検費用について約40万円のコスト縮減を図ります。

2) 点検支援技術 2

令和10年度までに外部委託点検を行う橋梁のうち1橋について、新技術である「点検を効率化できる技術（点検ロボット）」を活用して点検を実施します。PC橋で橋梁点検車を用いて実施した場合と比較して、データ処理の効率化及び安全性を向上させ、点検費用について約35万円のコスト縮減を図ります。

3) 修繕工法 1

令和10年度までに、管理する道路橋のうち2橋で新技術を活用した修繕を進め、従来技術を活用した修繕と比較して、塗膜剥離作業等の効率化及び安全性を向上させ、250万円程度のコスト縮減を目指します。

4) 修繕工法 2

令和10年度までに、管理する道路橋のうち1橋で新技術を活用した修繕を進め、従来技術を活用した修繕と比較して、はつり、鉄筋ケレン、左官作業の省力化及び工期短縮を図り、220万円程度のコスト縮減を目指します。

(2) 橋梁等の集約化・撤去

1) 検討方針

直近の点検結果により、橋梁等の健全性が悪化し、迂回路が存在して利用者が限定的な道路橋については、周辺状況や利用状況を踏まえて集約化・撤去を検討し、撤去可能な橋梁は適宜撤去します。

2) 短期的な数値目標とそのコスト縮減効果

迂回路が存在し集約・撤去が可能な橋梁について、これまでに2つの橋梁が撤去済みであり、さらに令和12年度までに2つの橋梁を撤去し、将来の維持管理コストを32百万円縮減することを目指します。

6. 橋梁長寿命化修繕計画とSDGs

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



車、歩行者、自転車等が道路を安心して利用できる施設修繕を進めることにより「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成に貢献します。

7. 計画策定窓口等

計画策定窓口

〒690-8540 島根県松江市末次町86番地
松江市都市整備部建設総務課計画調整係 TEL(0852)55-5397

松江市橋梁長寿命化修繕計画

平成29年3月 策定

平成30年3月 一部改訂

平成31年3月 一部改訂

令和4年3月 一部改訂

令和4年12月 一部改訂

令和5年3月 一部改訂

令和6年3月 一部改訂

令和7年5月 一部改訂

令和7年9月 一部改訂